

Fiche méthode n° 1 Visualiser un signal avec l'oscilloscope METRIX 8042

Réglages préliminaires

- Sélectionner GND pour la voie CH1 (et la voie CH2 si elle est utilisée).



- Régler l'intensité et la netteté de la trace avec les boutons INTENSITY et FOCUS.
- Régler la position de la trace (entrée sur le zéro) avec les boutons POSITION.

⚠ Si aucune trace n'apparaît à l'écran :

- vérifier que l'intensité n'est pas à zéro (trace éteinte) ;
- vérifier que le décalage vertical n'envoie pas la trace en dehors de l'écran.

Visualisation d'une tension

- Envoyer le signal de sortie du GBF sur l'entrée CH1 de l'oscilloscope.
- Se placer en mode DC.
- Régler le calibre vertical (bouton VOLT/DIV) et horizontal (bouton T/DIV).
- S'assurer que les boutons de calibration VAR sont tournés à fond vers la gauche.

⚠ Si aucune trace n'apparaît à l'écran :

- vérifier qu'une modification du réglage de la position verticale (POSITION) n'envoie pas la trace en dehors de l'écran ;
- modifier les calibres horizontal (VOLT/DIV) et vertical (T/DIV). Un signal trop dilaté peut ne peut être visible à l'écran si le calibre est mal choisi ;
- vérifier que le déclenchement de la base de temps est en mode AUTO, et modifier le seuil de déclenchement (bouton LEVEL) de façon à déclencher sur une valeur atteinte par le signal.



⚠ Si la trace à l'écran n'est pas stable :

- vérifier que le déclenchement de la base de temps se fait sur la voie sur laquelle on envoie le signal (CH1 dans le réglage du COUPLING) ;
- modifier la valeur du seuil de déclenchement (bouton LEVEL) de façon à déclencher sur une valeur atteinte par le signal.

Visualisation de deux tensions

- Sélectionner le mode ALT pour visualiser les deux voies.



- Sélectionner la voie sur laquelle on déclenche la base de temps dans le menu SOURCE (usuellement CH1).

⚠ Ne pas déclencher en mode ALT : on ne peut alors plus visualiser le déphasage entre les deux tensions.